

محل کار: سیرجان
ملاحظات:ظرفیت روغن: 920 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: N-912 آمریکا

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

تحت مراقبت

چاپ: 04/09/02

نوبت آزمایش: 221

دریافت نمونه: 04/08/28

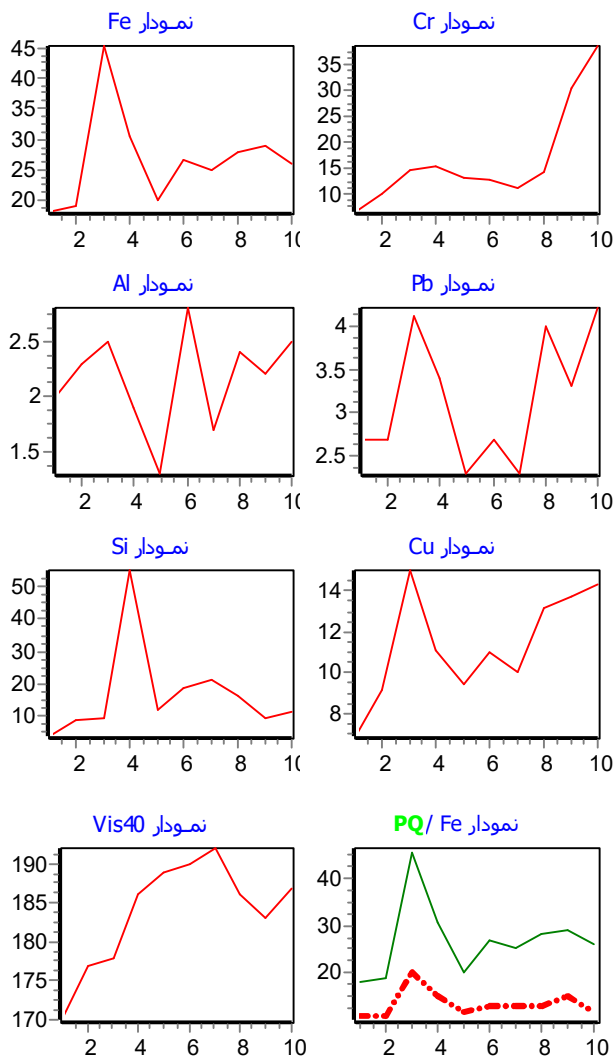

تاریخ نمونه	04/08/27	04/08/24	04/08/13	04/08/10
تعویض روغن	04/06/22	04/06/22	04/06/22	04/06/22
تاریخ آزمایش	04/09/01	04/08/27	04/08/17	04/08/13
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	27989	27162	23426	22221
کارکرد روغن	0	200	60	100
سرریز روغن				
Fe	26	28.9	28	25.1
Cr	38.5***	30.3***	14.2*	11.4
Al	2.5	2.2	2.4	1.7
Cu	14.3	13.7	13.1	10
Pb	4.2	3.3	4	2.3
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	5.9	2.2	2	2.1
P	0	0	0	0
Ca	5077	4995	5054	5033
Ba	0	0	0	0
Mg	25.4	21.1	27.2	23.2
Si	10.9	9.1	16.4*	21.3*
Na	39.4	48.5	45.9	64
B	2.1	2.8	5.4	5.5
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-
نشت سوخت	#	#	#	#
نوده	0.9	0.8	1.2*	1.3*
PQ	12	15	13	13
DL	79	81	76	78
DS	56	58	54	52
IS (DRE)	3105	3197	2860	3380
TDPQ	#	#	#	#
FD	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
VIS40	187	183	186	182
VIS100	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)
VI	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270
F. Pt. (°C)	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828
TBN	12.82	13.09	13.19	13.58
TBN	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g
TAN	2.61	2.81	3.03	2.75
TAN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g
TAN	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g
وضعیت کلی	تحت مراقبت	تحت مراقبت	مرزی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات

محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به

سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: --

وضعیت دستگاه: فرسایش قطعات آلباز کروم بالا است

لطفاً وضعیت عمومی دستگاه کنترل شود - تا حصول اطمینان از وضعیت دستگاه، نمونه گیری زودتر از زمان معمول-احتمال فرسایش غیرعادی رینگ یا لاینر کروم پلیت وجود دارد--